

DIGISKY

Posemètre pour lumière ambiante et flash

15447
1.18/10.19**Bases**


Ce mode d'emploi décrit les préparations du posemètre et ses fonctions de base.

Merci de vérifier si l'appareil suivant ainsi que ses accessoires font partie des fournitures standard de votre posemètre. Si ce n'est pas le cas, veuillez contacter votre revendeur.

- **DIGISKY**
- **Batterie V070A**
- **Bloc d'alimentation et câble d'interface USB**
- **Dragonne**
- **Mode d'emploi abrégé**

Vous trouverez la version actuelle du mode d'emploi détaillé sur la page du produit à l'adresse www.gossen-photo.de. Veuillez les lire et les suivre soigneusement.

Le DIGISKY est toujours livré avec le dernier firmware. S'il y aurait une version le plus nouveau vous trouvez cela avec le programme de mise à jour SkyRefresh et le mode d'emploi pour la mise à jour du firmware sur la page du produit. Vous pouvez mettre à jour le DIGISKY vous-même.

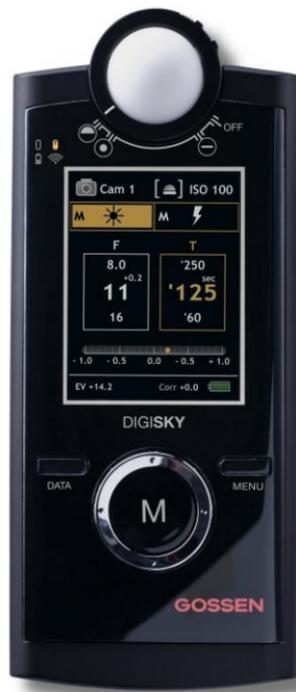

Sommaire	Page
Préparation	2
Présentation de l'appareil	3
Navigation	4
Modes de mesure, sélection de fonction	5
Lumière continue	6
Lumière flash	7
Ciné	8
FCC & IC (USA)	9
Mises en garde	10
Note de recyclage	11

Préparation

Mise en place et charge de la batterie

Le DIGISKY fonctionne avec une batterie lithium-ion rechargeable et spécifique au posemètre. Utilisez la batterie V070A fournie avec le posemètre ainsi que le chargeur USB.

Attendez que le posemètre soit éteint. Déverrouillez, au dos de l'appareil, le couvercle du compartiment à batterie à l'aide d'un tournevis cruciforme et faites-le ensuite glisser vers le bas.

Placez la batterie dans le compartiment comme le montre l'illustration. Veillez à la polarité "+" et "-" ! Refermez le couvercle du compartiment et verrouillez-le de nouveau avec la vis.

Connectez d'abord le câble au port USB du posemètre, puis la fiche secteur à la prise électrique. La batterie peut également être chargée via le port USB de votre PC. Dans ce cas, retirez la fiche secteur et connectez la fiche USB à votre PC.

L'indicateur de charge est allumé en rouge pendant l'opération de charge. Il passe au vert lorsque la batterie est chargée.

Afin de protéger la batterie et de prolonger sa durée de vie, évitez de la charger plus de 24 heures durant sans interruption.



1. Déverrouiller



2. Retirer le couvercle



3. Mettre en place la batterie

Présentation de l'appareil



Navigation

Menu principal


Avec la touche Menu
appui long

MENU


sélectionner un menu



Avec la bague de contrôle

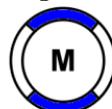


sélectionner un utilisateur

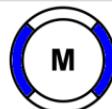

sélectionner le réglage



Avec la bague de contrôle

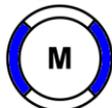

sélectionner un sous-menu



sélectionner une valeur



Avec la touche Mesure



confirmer

Avec la touche Menu

MENU

quitter le menu



Mise en marche


après	
veille (écran éteint)	mise en marche avec une touche au choix ou par rotation de la tête
arrêt automatique	mise en marche uniquement avec la touche Mesure
arrêt manuel	rotation de la tête sur modes de mesure

Modes de mesure



	[]	Lumière incidente, diffuseur sphérique
	[]	Lumière réfléchie
	[]	Lumière incidente diffuseur plan
Off		DIGISKY en arrêt


Sélection de fonction lumière continue – flash

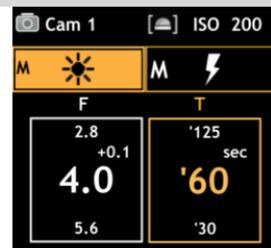

Avec la touche Menu

MENU

sélectionner la fonction

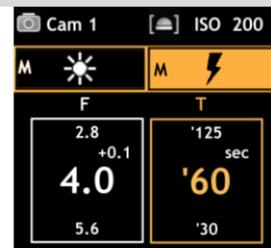

Sélection de fonction lumière flash radio – sélectionner groupes



Avec la touche DATA




sélectionner tout ou groupe




Lumière continue


Avec la bague de contrôle

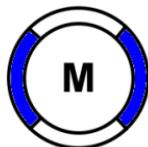


régler priorité vitesse/diaphragme

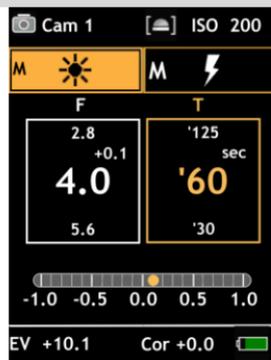

Avec la bague de contrôle

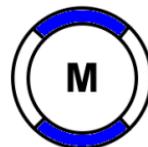

régler la valeur souhaitée

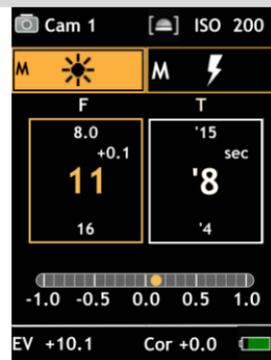


Mesurer avec la touche Mesure

Mesure du contraste : maintenir la touche Mesure appuyée


DATA

Mesure du contraste : afficher moyenne, minimum et maximum avec la touche DATA


Lumière flash

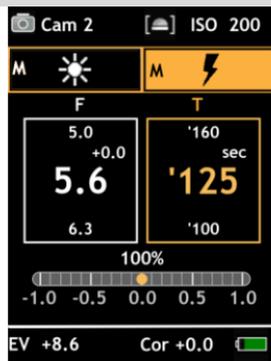

Avec la bague de contrôle

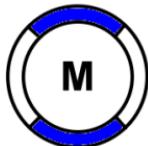


sélectionner le temps synchro souhaité

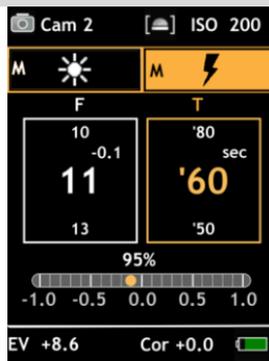

Radio
Avec la touche DATA




sélectionner le groupe souhaité
All / ST
G1 à G4 (Elinchrom)
A à D (Phottix)
LP 1 à LP 40 (Broncolor)

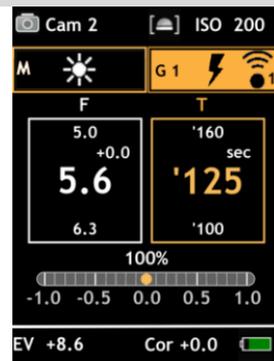

Mesurer



avec la touche Mesure

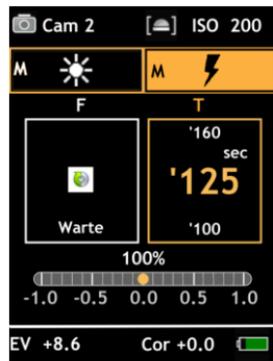

NonCord

Disponibilité de 45 secondes env. pour la mesure

Cord


Câble synchro - le flash se déclenche

Radio

Module radio - le flash se déclenche

Vous trouvez une compilation de systèmes radio compatibles à la page du produit à l'adresse www.gossen-photo.de.

Les réglages (f/s, angle de secteur, sensibilité, etc.) ont lieu dans le menu principal.

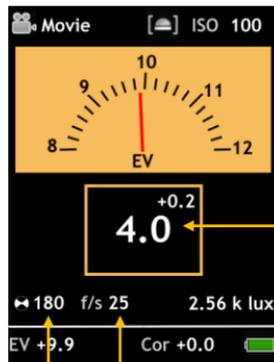


Indicateur
analogique EV (IL)

Valeur de mesure
avec correction de
la valeur mesurée

Éclairage
Luminance

Obturateur
rotatif

Images/seconde

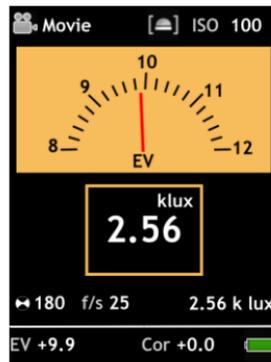

Avec la
touche Menu

MENU

vous passez de
l'affichage du
diaphragme
aux valeurs
photométriques



Mesurer avec la touche Mesure

Pour mesure en continu : maintenir la touche Mesure appuyée
afficher moyenne, minimum et maximum avec la touche DATA

FCC & IC - USA

Modifications	Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.
Conditions of Operations	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
15.105 Class B digital device or peripheral	<p>This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:</p> <ul style="list-style-type: none">-- Reorient or relocate the receiving antenna.-- Increase the separation between the equipment and receiver.-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
15.105 Class A digital device or peripheral	<p>This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.</p>

Les indications suivantes sur le respect des règles de la FCC et IC se réfèrent aux appareils mentionnés dans le présent document.

Désignation du produit : DIGISKY
Numéro du modèle : H260A
Référence ID FCC : YXF-DIGISKY
Référence IC : 9333A-DIGISKY
Nom de l'entreprise : Gossen Foto- und Lichtmesstechnik GmbH

Mises en garde

En cas de dysfonctionnement, éteindre le posemètre immédiatement

En cas de fumée ou d'odeurs inhabituelles se dégageant de l'appareil de mesure ou de l'adaptateur secteur, débranchez immédiatement l'adaptateur et retirez la batterie de l'appareil afin d'éviter tout risque d'incendie. Continuer à utiliser l'appareil de mesure ou l'adaptateur secteur dans les conditions de dysfonctionnement ci-dessus mentionnées peut entraîner des blessures graves. Afin de remédier au dysfonctionnement, contactez votre revendeur spécialisé ou le service après-vente GOSSEN. Assurez-vous d'avoir retiré la batterie avant d'amener votre appareil de mesure en réparation ou de l'y envoyer.

Ne pas utiliser l'appareil de mesure à proximité de gaz inflammables

Il ne faut jamais utiliser d'appareils électroniques à proximité de gaz inflammables, vu le risque d'explosion ou d'incendie.

Ne jamais enrrouler la dragonne autour du cou d'un enfant

Si la dragonne est enroulée autour du cou d'un enfant, l'enfant court le risque d'une strangulation.

Tenir l'appareil de mesure hors de portée des jeunes enfants.

L'appareil de mesure et ses accessoires contiennent des pièces pouvant être avalées. Veillez à ce que ces pièces (p. ex. couvercles de boîtier, batteries, etc.) restent hors de portée des enfants qui risqueraient de les avaler. Il y a un risque d'étouffement.

Utilisez uniquement des câbles appropriés

Utilisez uniquement des câbles d'origine GOSSEN pour le raccordement à des appareils externes. Ces câbles sont fournis en standard ou disponibles en pièces de rechange. GOSSEN décline toute responsabilité en cas d'utilisation d'autres câbles.

Ne jamais démonter l'appareil de mesure

Ne touchez jamais les pièces à l'intérieur de l'appareil, vous risqueriez de vous blesser. N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Les réparations doivent être effectuées uniquement par des techniciens spécialisés. Si le boîtier de l'appareil de mesure est endommagé à la suite d'une chute ou de toute autre influence externe, retirez la batterie ou l'adaptateur secteur, puis contactez votre revendeur spécialisé ou le service après-vente GOSSEN pour la réparation.

Éviter tout contact avec les cristaux liquides

En cas d'endommagement de l'écran (un écran brisé p. ex.), vous risquez de vous blesser avec les éclats de verre ou d'entrer en contact avec les cristaux liquides qui s'écoulent. Faites attention à ne pas toucher les cristaux liquides directement avec la peau, les yeux ou par voie orale.

Note de recyclage



Ce symbole indique que ce produit doit être mis au rebut séparément.

Le point suivant doit être respecté par les consommateurs dans les pays européens :

- Ce produit doit être mis au rebut uniquement en l'apportant à des points de collecte désignés. Il est interdit de le jeter dans les ordures ménagères
- Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre revendeur local ou l'administration responsable de l'enlèvement des déchets

Sous réserve de modifications

GOSSEN Foto- und Lichtmesstechnik GmbH | Lina-Ammon-Str.22 | D-90471 Nürnberg | Germany
Téléphone +49 911 800621-0 | Fax: +49 911 800621-29 | E-Mail: info@gossen-photo.de

www.gossen-photo.de